


ICS 25.120.20  
H 90  
备案号: 21698—2007

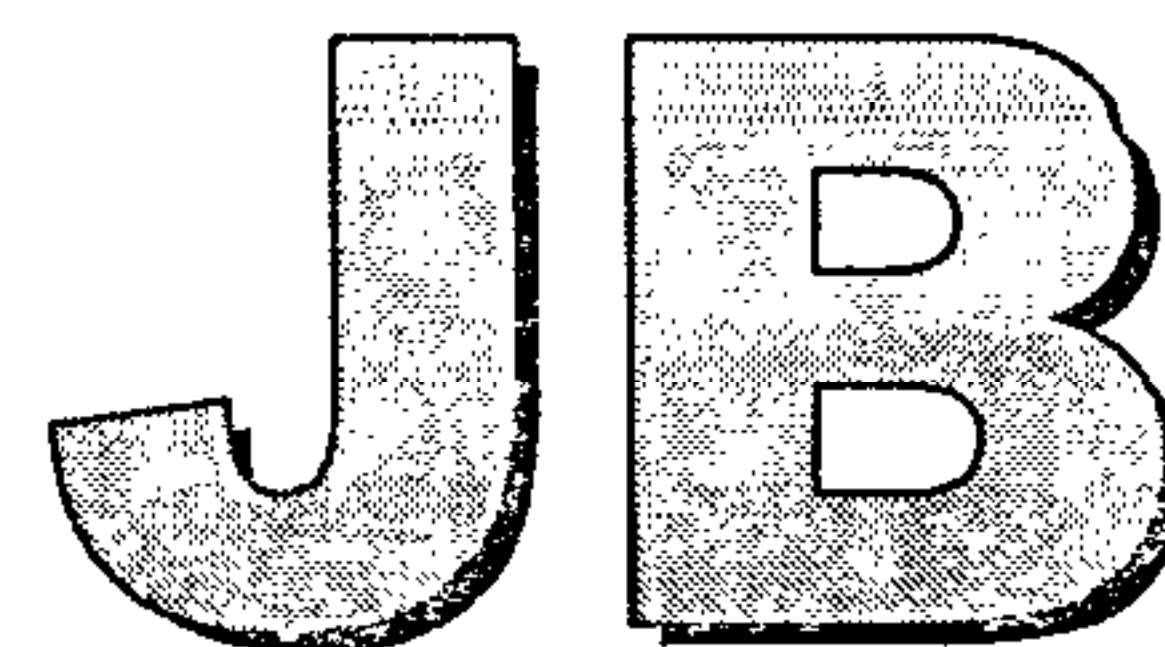

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5000.4—2007  
代替 JB/T 5000.4—1998

## 重型机械通用技术条件 第 4 部分: 铸铁件

Heavy mechanical general techniques and standards  
— Part 4: Iron casting



2007-08-28 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 技术要求..... 1

3.1 铸铁件牌号、化学成分和力学性能..... 1

3.2 尺寸公差及公差带的分布..... 1

3.3 错型（错箱）..... 3

3.4 加工余量..... 4

3.5 铸件的几何形状、尺寸..... 5

3.6 铸件的热处理..... 5

3.7 铸件重量公差..... 5

3.8 铸件的冒口切割余量及其处理方法..... 5

3.9 表面质量要求..... 5

3.10 铸件的补焊..... 6

3.11 喷丸、涂底漆..... 6

4 试验方法..... 6

5 检验规则..... 6

5.1 检验权利和检验地点..... 7

5.2 批量的划定..... 7

5.3 试验次数、试验结果的评定和复验..... 7

5.4 几何形状和尺寸..... 7

5.5 铸件表面质量..... 7

5.6 试验的有效性..... 7

5.7 铸铁件的理化检查..... 7

6 标志与证明..... 7

附录 A（规范性附录）铸铁件的理化检验..... 8

图 1 尺寸公差与极限尺寸..... 2

图 2 倾斜部位的尺寸公差带..... 3

图 3 最大错型..... 4

图 4 铸铁圆环..... 5

表 1 铸铁件尺寸公差..... 2

表 2 内圆角..... 3

表 3 起模斜度..... 3

表 4 铸件加工余量..... 4

表 5 铸铁圆环毛坯尺寸..... 5

表 6 铸件的冒口切割余量..... 5

表 7 在 100mm×100mm 范围内允许的凹坑大小..... 6

表 8 铸件非加工表面粗糙度..... 6

表 A.1 铸铁件的理化检测项目..... 8

## 前 言

JB/T 5000《重型机械通用技术条件》分为 15 部分：

- 第 1 部分：产品检验；
- 第 2 部分：火焰切割件；
- 第 3 部分：焊接件；
- 第 4 部分：铸铁件；
- 第 5 部分：有色金属铸件；
- 第 6 部分：铸钢件；
- 第 7 部分：铸钢件补焊；
- 第 8 部分：锻件；
- 第 9 部分：切削加工件；
- 第 10 部分：装配；
- 第 11 部分：配管；
- 第 12 部分：涂装；
- 第 13 部分：包装；
- 第 14 部分：铸钢件无损检测；
- 第 15 部分：锻钢件无损检测。

本部分为 JB/T 5000 的第 4 部分。

本部分代替 JB/T 5000.4—1998《重型机械通用技术条件 铸铁件》。

本部分与 JB/T 5000.4—1998 相比，主要变化如下：

- 对表 1 中黑框推荐的小批和单件生产铸铁件的尺寸公差等级进行调整。
- 3.2.4 条增加“为减少产生裂纹的危险，内圆角根据工件壁厚应保证表 2 中的最小值”。
- 增加 3.2.5 起模斜度。
- 增加 3.9.6.3 铸件表面粗糙度不含 3.9.3 和 3.9.4 允许的缺陷。

本部分的附录 A 是规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由机械工业冶金设备标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：第一重型机械集团公司。

本部分参加起草单位：西安重型机械研究所。

本部分主要起草人：段秀明、李剑平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 5000.4—1998。



## 重型机械通用技术条件 第4部分：铸铁件

### 1 范围

JB/T 5000 的本部分规定了铸铁件的技术要求、试验方法、检验规则、标志与证明。

本部分适用于重型机械中用砂型或导热性与砂型相仿的铸型中铸造的灰铸铁件、球墨铸铁件和耐热铸铁件。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 JB/T 5000 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 1348 球墨铸铁件

GB/T 6060.1 表面粗糙度比较样块 铸造表面（GB/T 6060.1—1997，eqv ISO 2632-3: 1979）

GB/T 6414 铸件 尺寸公差与机械加工余量（GB/T 6414—1999，eqv ISO 8062: 1994）

GB/T 9437 耐热铸铁件

GB/T 9439 灰铸铁件

GB/T 11351 铸件重量公差

JB/T 5000.12 重型机械通用技术条件 第12部分：涂装

### 3 技术要求

#### 3.1 铸铁件牌号、化学成分和力学性能

3.1.1 灰铸铁件的牌号和力学性能应符合 GB/T 9439 的规定，化学成分由供方自行决定，但应达到 GB/T 9439 规定的牌号及相应的力学性能指标。如需方对化学成分有特殊要求时由供需双方商定。

3.1.2 球墨铸铁件的牌号和力学性能应符合 GB/T 1348 的规定，化学成分由供方自行决定，但应达到 GB/T 1348 规定的牌号及相应的力学性能指标。如需方对化学成分有特殊要求时由供需双方商定。

3.1.3 耐热铸铁件的牌号、化学成分和力学性能应符合 GB/T 9437 的规定。

#### 3.2 尺寸公差及公差带的分布

3.2.1 铸件尺寸公差应符合 GB/T 6414 的规定，常用等级代号与公差见表 1。同一铸件应选用同一种公差等级，公差等级按毛坯铸件基本尺寸选取。

3.2.2 铸件尺寸公差带应相对于毛坯铸件基本尺寸对称分布，即公差的一半位于基本尺寸之上，另一半位于基本尺寸之下（见图 1）。有特殊要求时，公差带也可以不对称分布，但应在图样上标注或技术文件中规定。

毛坯铸件基本尺寸包括必要的机械加工余量（见图 1），分为下列三种情况：

- a) 图样中标注的两个非机械加工面间尺寸；
- b) 图样中标注的非机械加工内外径、圆角和圆弧；
- c) 图样中标注的机械加工尺寸加上加工余量（见图 1）。

表 1 铸铁件尺寸公差

单位: mm

毛坯铸件基本尺寸	公差等级								
	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12	CT13	CT14	CT15	CT16
≤25	1.2	1.7	2.4	3.2	4.6	6.0	8.0	10.0	12.0
>25~40	1.3	1.8	2.6	3.6	5.0	7.0	9.0	11.0	14.0
>40~63	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	10.0	12.0	16.0
>63~100	1.6	2.2	3.2	4.4	6.0	9.0	11.0	14.0	18.0
>100~160	1.8	2.5	3.6	5.0	7.0	10.0	12.0	16.0	20.0
>160~250	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11.0	14.0	18.0	22.0
>250~400	2.2	3.2	4.4	6.2	9.0	12.0	16.0	20.0	25.0
>400~630	2.6	3.6	5.0	7.0	10.0	14.0	18.0	22.0	28.0
>630~1000	2.8	4.0	6.0	8.0	11.0	16.0	20.0	25.0	32.0
>1000~1600	3.2	4.6	7.0	9.0	13.0	18.0	23.0	29.0	37.0
>1600~2500	3.8	5.4	8.0	10.0	15.0	21.0	26.0	33.0	42.0
>2500~4000	4.4	6.2	9.0	12.0	17.0	24.0	30.0	38.0	49.0
>4000~6300	—	7.0	10.0	14.0	20.0	28.0	35.0	44.0	56.0
>6300~10000	—	—	11.0	16.0	23.0	32.0	40.0	50.0	64.0
注 1: 尺寸公差不包括起模斜度。									
注 2: 图样及技术文件未作规定时, 小批和单件生产铸铁件的尺寸公差等级按黑框推荐的等级选取; 成批和大量生产铸铁件的尺寸公差等级相应提高两级。									

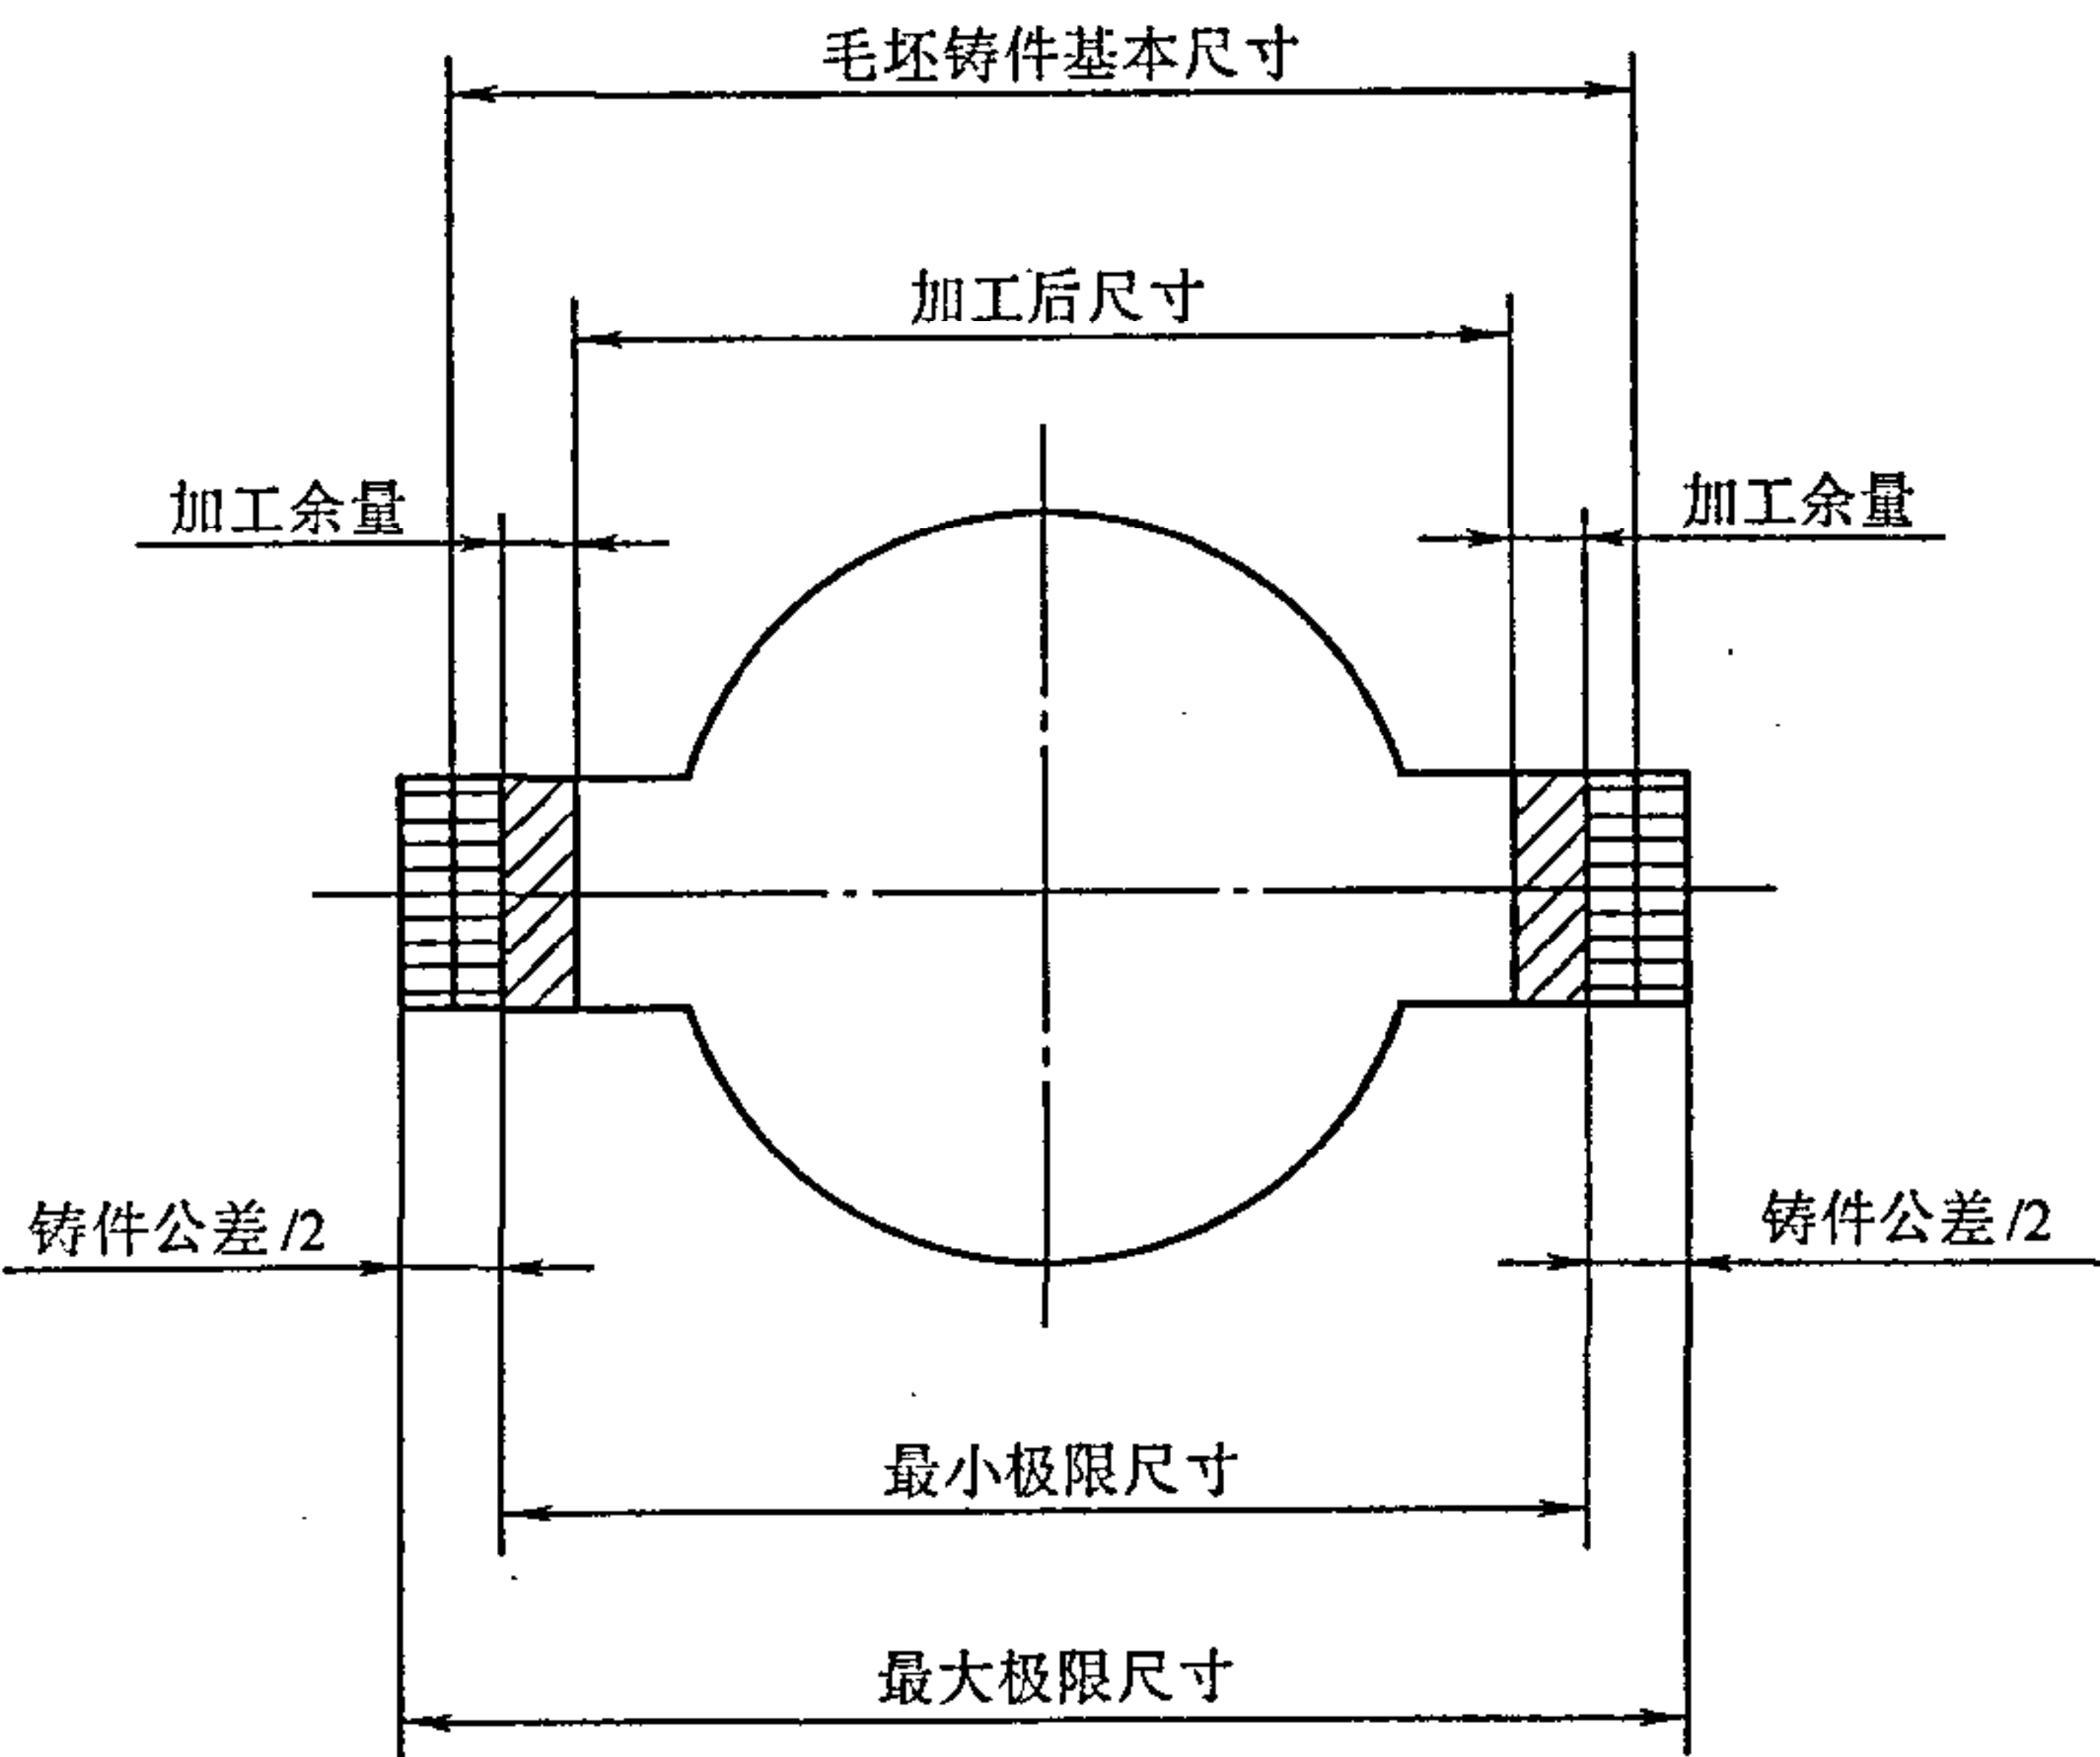


图 1 尺寸公差与极限尺寸

铸件有倾斜的部位, 其尺寸公差带应沿倾斜面对称分布 (见图 2)。



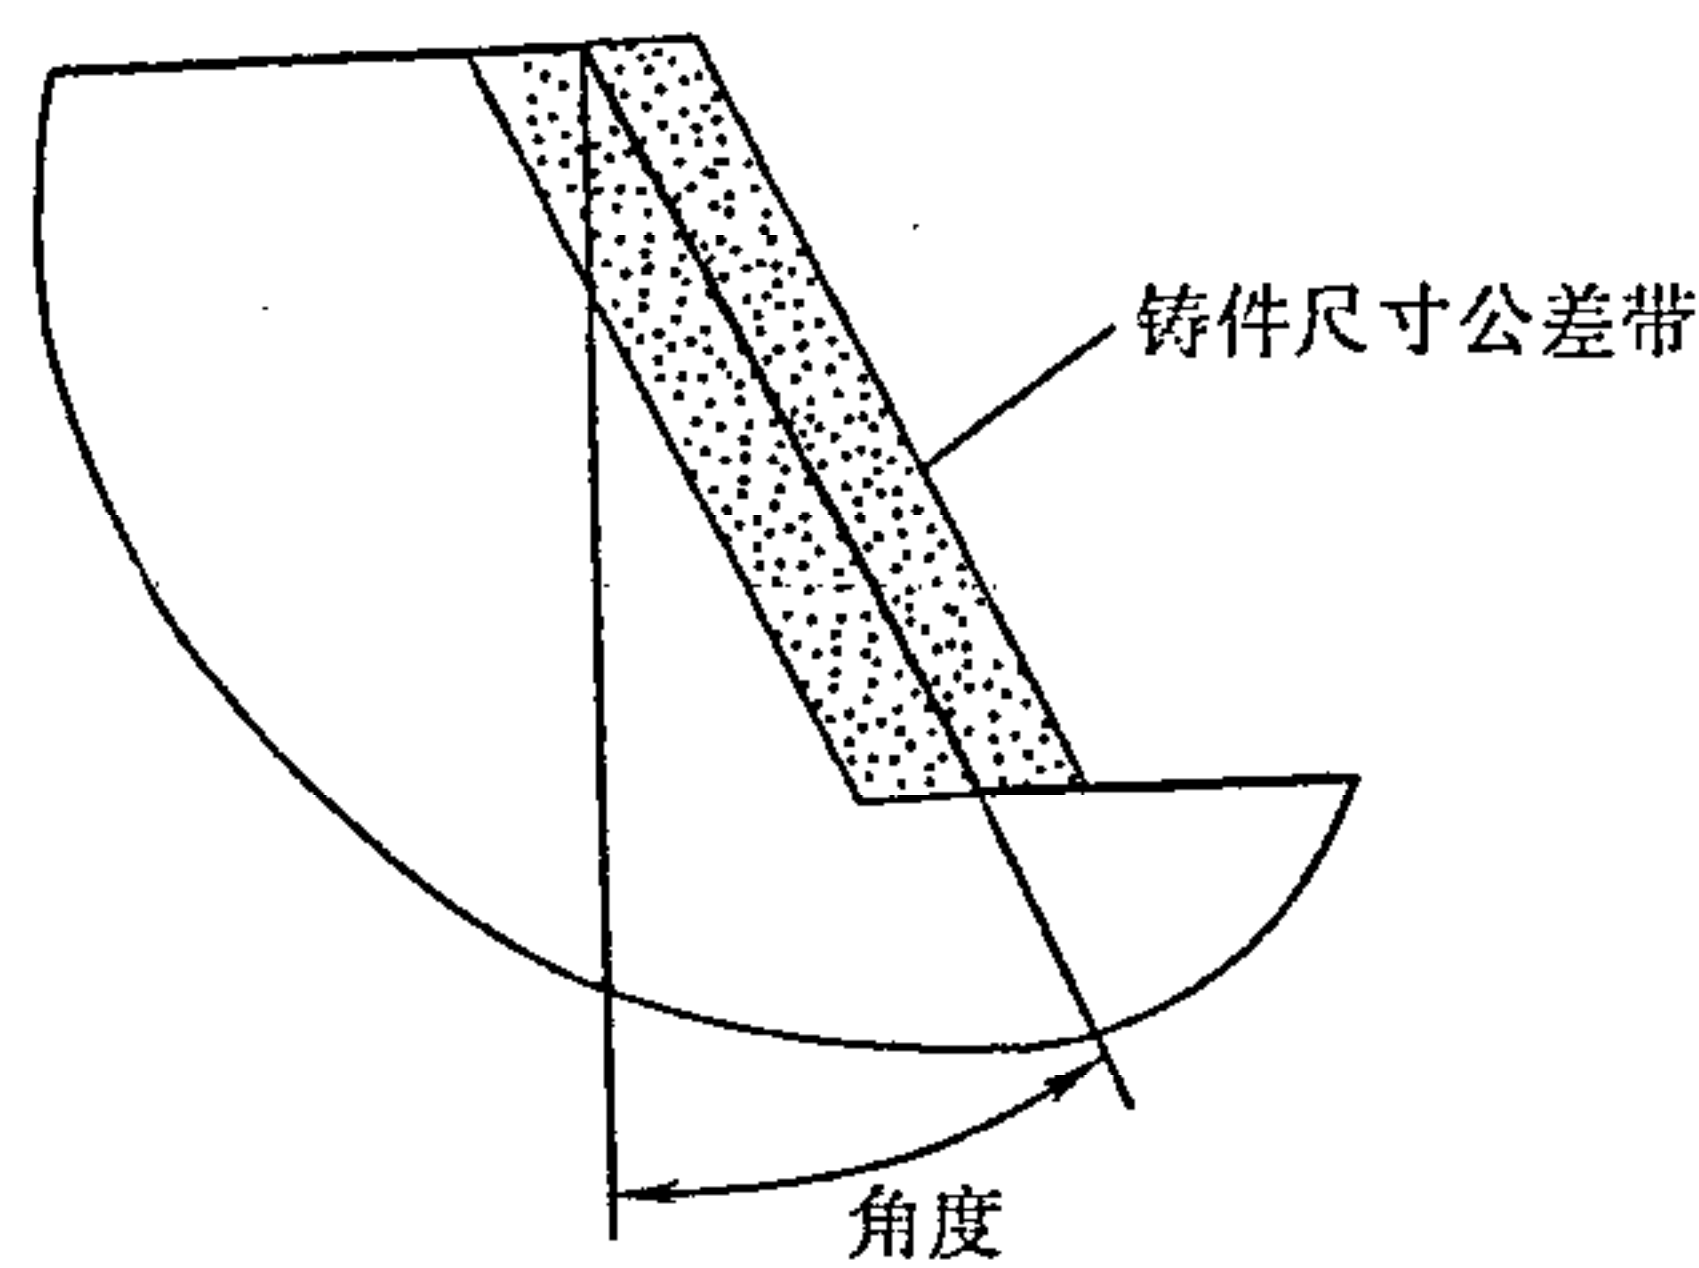


图 2 倾斜部位的尺寸公差带

3.2.3 除非另有规定，壁厚尺寸公差等级可降一级选用。例如：如果图样上标注的一般尺寸公差为 CT12，则壁厚尺寸公差为 CT13。

3.2.4 非机械加工铸造内、外圆角或圆弧其最小极限尺寸为图样标注尺寸，最大极限尺寸为图样标注尺寸加表 1 中公差值。

为减少产生裂纹的危险，内圆角根据工件壁厚应保证表 2 中的最小值。

表 2 内圆角

单位：mm			
壁厚	≤10	>10~30	>30
最小内圆角	6	10	0.33×壁厚

3.2.5 起模斜度：

铸件的起模斜度满足了铸件和铸模、模型和铸模之间的相互分离要求，由此造成的与毛坯铸件公称形状相比的尺寸和形状变化不记入公差范围。起模斜度相对于毛坯铸件基本尺寸对称分布。

推荐的起模斜度见表 3。

表 3 起模斜度

高度 mm	≤18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500
起模斜度	(°)					mm			
	2.0	1.5	1.0	0.75	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5
高度 mm	>500~630	>630~800	>800~1000	>1000~1250	>1250~1600	>1600~2000	>2000~2500	>2500~3150	>3150~4000
起模斜度	mm								
	3.5	4.5	5.5	7.0	9.0	11.0	13.5	17.0	21.0
注：高度>180~250 以上的“起模斜度”是宽度之差。									

3.3 错型（错箱）

除非另有规定，错型值应处在表 1 所规定的公差范围内（见图 3）。当需要进一步限制错型时，应在图样上注明最大错型值。

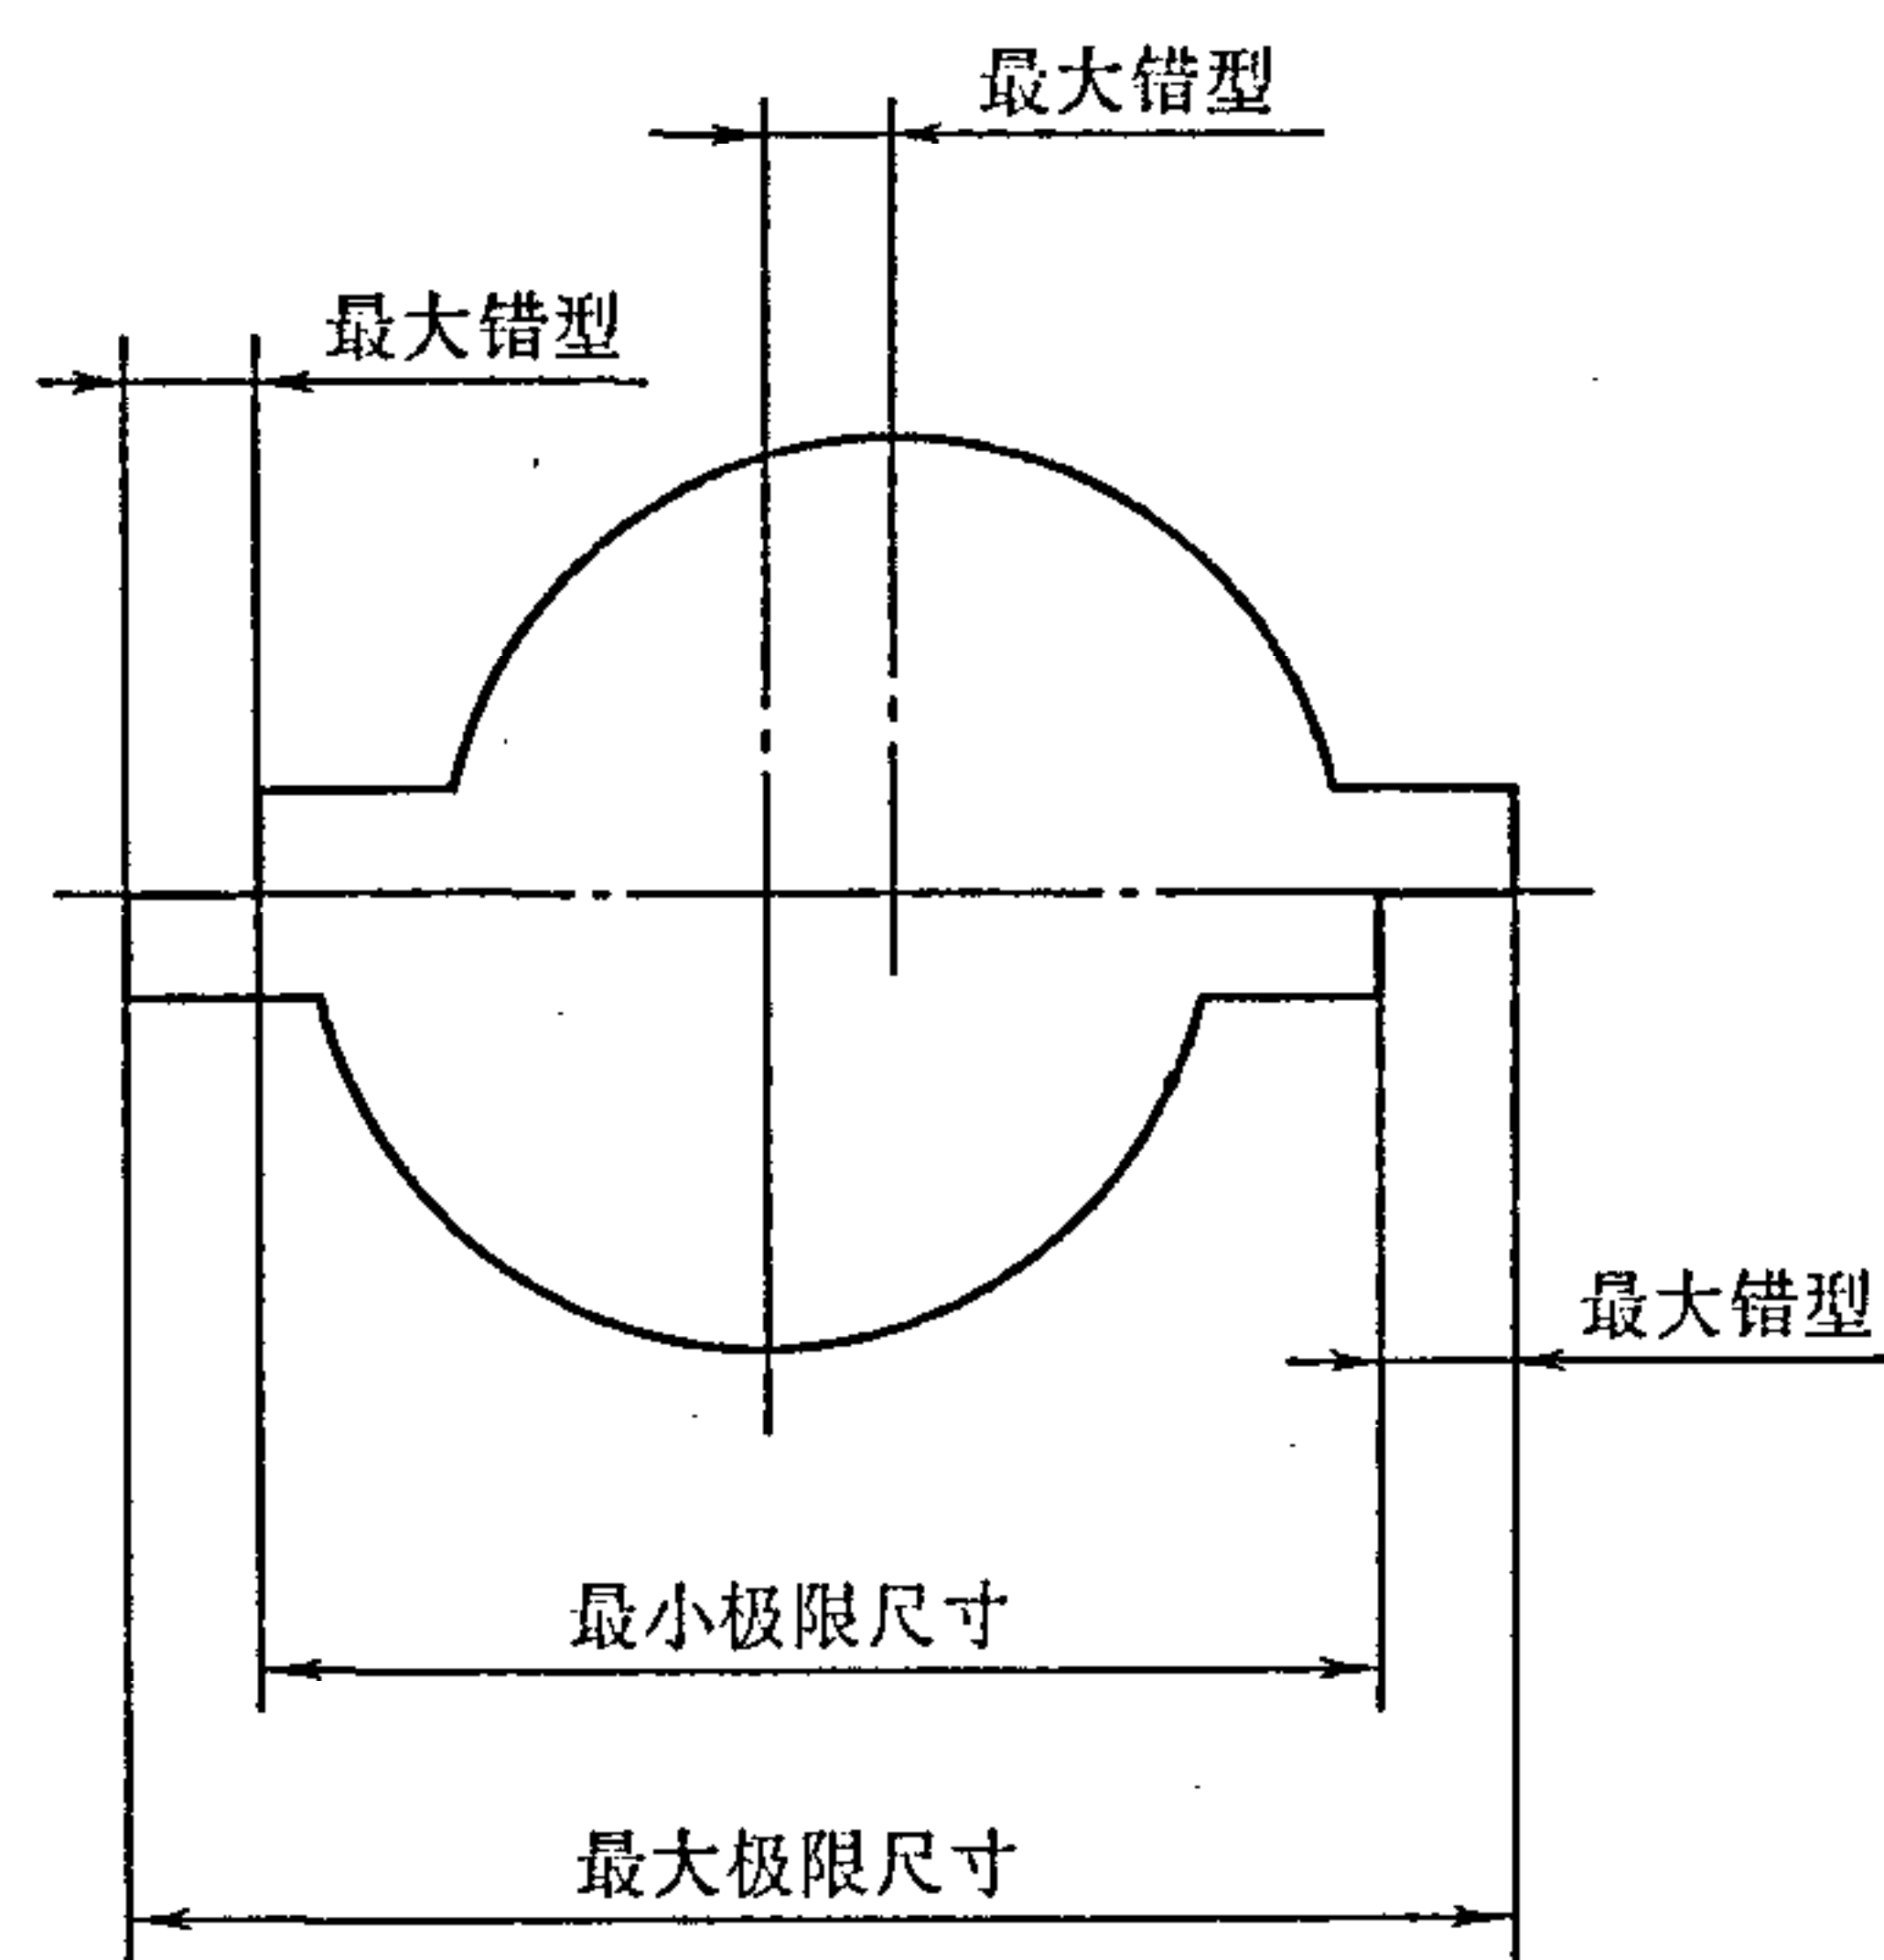


图 3 最大错型

3.4 加工余量

除非另有规定，要求的机械加工余量适用于整个毛坯铸件，即对所有需机械加工的表面只规定一个值，且该值应根据最终机械加工后成品铸件的最大外形尺寸，在表 4 中按相应的尺寸范围选取。

铸件某一部位在铸态下的最大尺寸应不超过成品尺寸与要求的加工余量及铸造总公差之和（见图 1）。当采用斜度时，由斜度引起的铸件最大尺寸变化应另外考虑，如图 2 所示。

3.4.1 加工余量是指一个面的加工余量，数值见表 4。一个旋转体或两个面需加工的表面总加工余量应按表 4 的 2 倍计算。

表 4 铸件加工余量

单位：mm

铸件最大尺寸	加工余量			
	小批和单件生产		成批和大量生产	
	底面和侧面单个面	孔和顶面加量	底面和侧面单个面	孔和顶面加量
≤180	4	2	3	2
>180~500	5		4	
>500~800	6		5	
>800~1250	8		7	
>1250~1600	10		8	
>1600~2500	12	3	10	3
>2500~3150	15	4	13	4
>3150~6300	17		14	
>6300~10000	20	5	17	5
注 1：机械加工余量不包括起模斜度。				
注 2：“铸件最大尺寸”是指铸件最终机械加工后的最大轮廓尺寸。				

3.4.2 加工余量按铸件最大尺寸选取。

3.4.3 对于有二次加工（指粗加工后返回铸造车间精整修或二次时效后精加工）的铸件，其加工余量为表 4 的 1.2 倍~1.5 倍。

3.4.4 铸件毛坯尺寸计算示例（见表 5）。

铸铁圆环（单件生产）见图 4。



铸件尺寸公差等级 CT12。  
铸铁圆环最大尺寸 $\phi 1000$  mm，每个面加工余量按表 4。

表 5 铸铁圆环毛坯尺寸

单位：mm

加工件公称尺寸	加工余量	尺寸公差	铸件毛坯尺寸	
			最小尺寸	最大尺寸
1000	+2×8	±5.5	1010.5	1021.5
500	-2×8 -2×2	±5	475	485
100	+2×8 +1×2	±3	115	121

注：铸件毛坯尺寸不包括起模斜度。

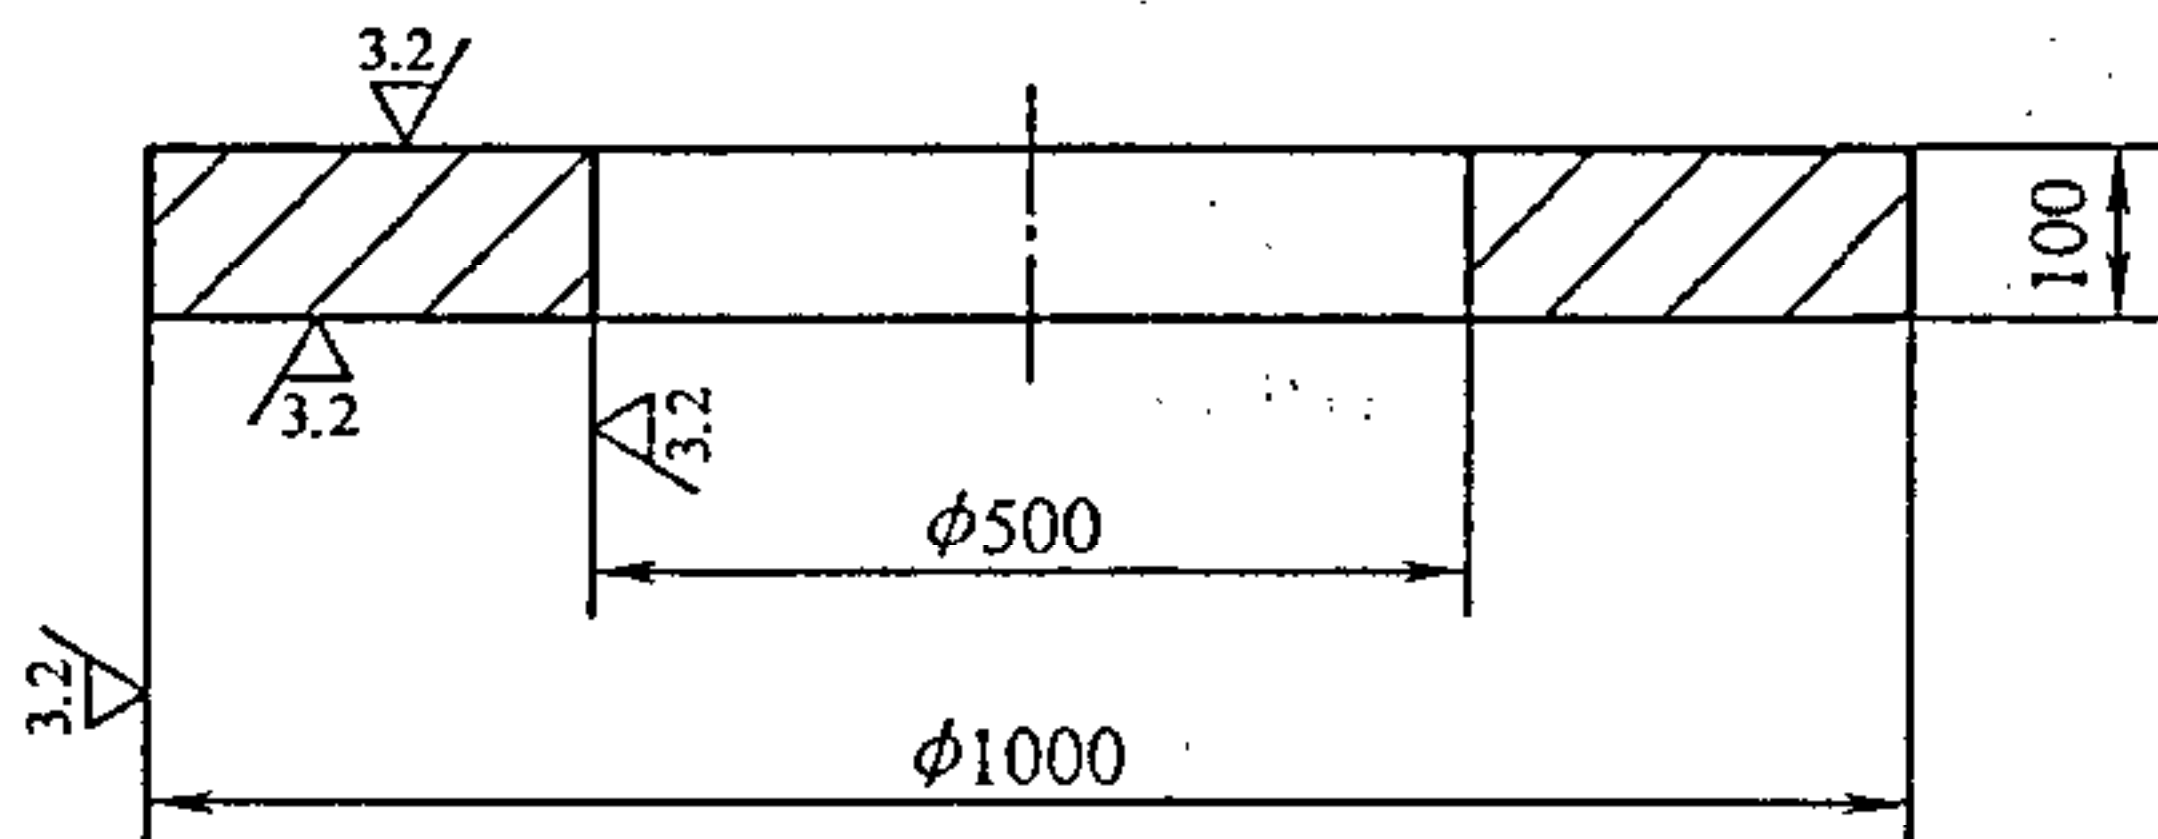


图 4 铸铁圆环

3.5 铸件的几何形状、尺寸

铸件的几何形状、尺寸应符合图样或订货技术条件的要求。

3.6 铸件的热处理

对铸件有人工时效处理（低温退火）或其他热处理要求时，应在图样或订货技术文件中注明。

3.7 铸件重量公差

铸件重量公差按 GB/T 11351 规定执行。当铸件的重量公差作为验收依据时，应在图样或技术文件中注明。

3.8 铸件的冒口切割余量及其处理方法

3.8.1 铸件的冒口切割余量按表 6。

表 6 铸件的冒口切割余量

单位：mm

冒口残留 痕迹	冒口根部最大尺寸									
	≤60	>60~100	>100~200	>200~300	>300~400	>400~500	>500~600	>600~800	>800~1000	>1000
最大凸起值	4	5	7	10	14	16	18	25	32	50
凹陷	不得超过该处加工余量的 1/2，最小要有 3mm~5mm 的机械加工余量。									

3.8.2 当铸件冒口设置在非加工面上时，应刨磨修平达到表面质量要求。

3.8.3 铸件冒口一般应在热处理前去除。

3.9 表面质量要求

3.9.1 铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘砂、夹砂等应铲磨平整，清理干净。

3.9.2 对错型、凸台铸偏等应给予修正，达到圆滑过渡，以保证外观质量。

3.9.3 铸件表面铸造缺陷，在不影响使用性能的情况下，经清理后符合下列情况者允许存在：

- a) 加工面上的缺陷，经加工应能除去；
- b) 铸件非加工外表面凹坑不得超过表 7 的规定。



表 7 在 100mm×100mm 范围内允许的凹坑大小

铸件重量	≤2000kg	>2000kg
凹坑尺寸和数量	φ 2 mm~φ 3mm, 深 2mm, 三个	φ 3mm~φ 6mm, 深 3mm, 三个
注 1: 重量不大于 2000kg 的铸件, 不大于φ 2mm 的散存凹坑不计。		
注 2: 重量大于 2000kg 的铸件, 不大于φ 3mm 的散存凹坑不计。		

3.9.4 铸件非加工表面的皱褶, 深度小于 2mm, 间距应大于 100mm。

3.9.5 铸件不允许存在的缺陷:

- a) 影响铸件使用性能的铸造缺陷, 如裂纹、冷隔、缩孔、夹渣等;
- b) 重要的螺纹孔、滚动元件的工作面、滚轮的踏面等表面的铸造缺陷;
- c) 非加工表面导致泄漏的缺陷;
- d) 在订货文件中注明的其他重要工作上的缺陷。

3.9.6 铸件非加工表面的粗糙度的要求

3.9.6.1 铸件非加工表面的粗糙度应符合表 8 的规定。

表 8 铸件非加工表面粗糙度

单位: μm

手工干型	机器干型	湿型
$R_a \leq 50$	$R_a \leq 50$	$R_a \leq 100$

3.9.6.2 铸件表面粗糙度以 GB/T 6060.1 规定的比较样块或自制的比较样件对比检查。比较样件由供需双方协商选定和确定。铸件表面有 80%面积不低于比较样块时, 则认为合格。铸件表面经检验人员确认不低于比较样件时也认为合格。

3.9.6.3 铸件表面粗糙度不含 3.9.3 和 3.9.4 允许的缺陷。

3.9.7 铸件如喷丸处理则表面粗糙度以喷丸处理后为准。

3.10 铸件的补焊

3.10.1 铸件在保证使用性能和外观质量的情况下, 经技术检验部门同意及需方认可才能进行补焊。

3.10.2 补焊时必须将补焊部位清理干净、露出母材, 以保证补焊质量。补焊时应根据铸件的材质、形状、结构和使用要求等制订可靠的补焊工艺并在补焊过程中严格执行。

3.10.3 精度稳定性要求较高, 且在补焊过程中有可能产生较大应力的铸件应进行消除应力处理, 但冷加工后发现的缺陷采用铸 308 焊条补焊的除外。

3.11 喷丸、涂底漆

3.11.1 机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒清理处理, 达到清洁度 Sa2 1/2 级的要求。喷丸粒度应满足铸件表面质量要求。

3.11.2 铸件在最后喷丸处理后 6h 内即应涂底漆。涂底漆时, 铸件本身温度和环境温度不得低于涂漆允许的温度。涂漆前, 铸件上的粉尘等物应用无油无水压缩空气或吸尘器清理干净。

3.11.3 有关涂漆的要求按 JB/T 5000.12 的规定。

4 试验方法

4.1 灰铸铁件试验方法应符合 GB/T 9439 的规定。

4.2 球墨铸铁件试验方法应符合 GB/T 1348 的规定。

4.3 耐热铸铁件试验方法应符合 GB/T 9437 的规定。

5 检验规则



## 5.1 检验权利和检验地点

5.1.1 铸件应由供方技术检验部门检验和验收。需方有权对铸件进行检验。需方要求参加供方检验时，双方应商定提交检验的日期。若需方在商定的时间未能到场，供方可自行检验，并将检验结果提交需方。

5.1.2 除供需双方商定只能在需方检验外，最终检验一般在供方进行。供需双方对铸件质量发生争议时，检验可在双方商定的第三方进行。

## 5.2 批量的划定

5.2.1 由同一包铁水浇注的铸件为一个批量。

5.2.2 每一批铸件的最大重量为清铲完重 2000kg 的铸件。经供需双方同意，批量的重量可以变动。

5.2.3 如果一个铸件的重量大于或等于 2000kg 时，就单成为一个批量。

5.2.4 当连续不断地熔化大量同一牌号的铁水时，以 2h 内所浇注的铸件为一个批量。

## 5.3 试验次数、试验结果的评定和复验

5.3.1 检验抗拉强度或冲击值时，每批至少取一根抗拉试样或一组（三根）冲击试样进行试验。试验结果符合要求，则该批铸件为合格；如果试验结果达不到要求，再用双倍同批试样进行复验。

5.3.2 当复验结果都达到要求时，则该批铸件为合格；如果复验中有 1/2 达不到要求时，则该批铸件为不合格。

若因热处理不当造成不合格时，允许再次热处理，但重复热处理的次数不得超过两次。

5.3.3 耐热铸铁件每一批铸件应进行一次化学成分的分析，若化学成分不合格，允许用双倍同批试样重新复验一次，试样全合格时为合格。

5.3.4 铸件以铸态供货时，如果性能达不到要求，经需方同意，供方可将铸件和其代表的试块进行热处理后重新试验。

## 5.4 几何形状和尺寸

首批铸件和重要铸件，应按图样规定逐件检查几何形状和尺寸。一般铸件及用保证尺寸稳定性方法生产出来的铸件可以抽查，抽查的方法按双方商定的方式进行。

## 5.5 铸件表面质量

按 3.9 要求验收。

## 5.6 试验的有效性

如果不是由于铸件本身的质量问题，而是由于下列原因之一造成试验结果不符合要求时，则该试验无效。

- a) 试样在试验机上的装卡不当或试验机的操作不当；
- b) 试样有铸造缺陷或试样切削加工不当；
- c) 拉伸试样在标距外断裂；
- d) 试样拉伸、冲击后在断口上有铸造缺陷。

## 5.7 铸铁件的理化检查

铸铁件的理化检查项目见附录 A。

## 6 标志与证明

6.1 重要或单独订货的铸件上应有制造厂的标志。

6.2 标志的位置、尺寸和方法应由供需双方商定，但要注意不使铸件质量受到损伤。

6.3 出厂铸件应附有供方检验部门签章的质量证明书，质量证明书应包括下列内容：

- a) 制造厂名或工厂标志；
- b) 零件号或订货合同号；
- c) 材料牌号；
- d) 主要检验结果。

附录 A  
(规范性附录)  
铸铁件的理化检验

铸铁件的理化检验项目见表 A.1。

表 A.1 铸铁件的理化检验项目

材料	化学成分	力学性能				金相
		抗拉强度	伸长率	冲击韧度	硬度	
灰铸铁	—	+			—	—
球墨铸铁	—	+	+	—	—	—
耐热铸铁	+	—			—	—
注：“+”为必检项目，“—”为抽检项目。						



中 华 人 民 共 和 国  
机械行业标准  
重型机械通用技术条件  
第4部分：铸铁件  
JB/T 5000.4—2007

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街22号  
邮政编码：100037

\*

210mm×297mm·0.75印张·21千字  
2008年2月第1版第1次印刷

\*

书号：15111·8673  
网址：<http://www.cmpbook.com>  
编辑部电话：（010）88379779  
直销中心电话：（010）88379693  
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究